

Напольные покрытия из натуральных материалов (линолеум, резина и т.д.)

1. Меры по профилактике.

Большое количество грязи, попадающее в здание с улицы, можно предотвратить применением перед зданием матов по собиранию пыли и грязи.

2. Чистка свежеложенных напольных покрытий

После завершения работ по укладке, новое покрытие должно быть подвергнуто тщательной чистке и удалению слоя полироля а так же строительно-ремонтных остатков. Перед началом работ проверьте покрытие на степень загрязняемости и состояния заводской плёнки.

2.1 При средней степени загрязнения и не повреждённой заводской защиты используйте «Активный очиститель Р1000» разведённый водой в пропорции между 1:5 и 1:10. При слабом загрязнении концентрация может быть соответственно изменена. Нанесите очищающее средство на покрытие и оставьте нанесённый раствор приблизительно на 10 минут, перед тем как обработать поверхность, используя монодисковую полировальную машину СРП и зелёный пад. После уборки всей выделившейся грязи (методом экстракции машиной для регулярной уборки «Премиум-Ф2» с насадкой для жёстких покрытий), нейтрализуйте покрытие чистой водой до тех пор, пока все следы грязи и чистящих средств не будут полностью удалены. При очистке таким образом заводская обработка не повреждается.

2.2 В случае сильного загрязнения или когда заводская защита повреждена, очистку необходимо производить согласно пункту 6 «Очистка покрытия и удаление старых полиролей». При этом способе очистки так же удаляется заводская обработка.

3. Первичная обработка

После того как вновь настеленное покрытие очищено и слой полироля удален, необходимо незамедлительно (до того как по покрытию начали ходить) произвести его первичную обработку, которая создает защитную плёнку на поверхности и способствует уменьшению прилипания грязи и облегчает ежедневную уборку. Обработка не должна производиться во влажных помещениях.

Чтобы создать защитную плёнку, равномерно нанесите слой неразбавленной «Глянцевой или матовой мастики» на абсолютно сухую поверхность. Для этого используйте швабру для нанесения полиролей «Квик-Стэп», каждый новый слой наносите перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением последующего слоя, подождите пока подсохнет предыдущий слой. После этого покрытие необходимо оставить на ночь сохнуть и после этого его можно использовать. Количество наносимых защитных слоёв зависит от следующих факторов: если предварительная чистка покрытия была произведена без удаления заводской плёнки или, если при чистке была удалена заводская защита.

На специальных объектах, где покрытие было обработано дезинфицирующими средствами (например: медицинские учреждения, кабинет врача, хирургические отделения, и т.д.) рекомендуется использовать мастику «Медика» согласно руководству, описанному в пункте 3.2 или обработать его «Очистителем Р1000». По вопросам ухода за покрытиями, которые имеют дефекты или недостатки, мы рекомендуем обращаться за консультацией в наше техническое бюро.

4. Регулярная уборка и уход за покрытием.

4.1 Удаление пыли: Очистите поверхность от пыли и грязи слегка увлажненной тряпкой.

4.2 Ручная или механическая влажная уборка: Разведите «Очиститель R1000» водой в пропорции 1:200 и методом влажной уборки удалите всю грязь при помощи швабры (например Квик-Степ) или машинной уборкой (например «Премиум Ф2»). Для полов, которые регулярно дезинфицируются, используйте «Концентрированный

дезинфицирующий очиститель» (разработанный согласно требованиям «Немецкого сообщества гигиены и микробиологии»). Для того чтобы получить блеск, можно обработать покрытие «Глянцевой полиролью» разведенной в пропорции 1:200.

4.3 Обновление защитного слоя: Способствуют восстановлению повреждённых покрытий особенно на участках повышенной эксплуатации полов. Это поддерживают амортизацию и защиту покрытия и а также удлиняет эксплуатацию полов. После удаления грязи на обрабатываемых участках, удалите слой глянца, при помощи монодисковой машины «СРП2 +С» с использованием синего или коричневого пада (с включенной функцией пылесборника). Перед тем как наносить полимерную мастику для первоначальной обработки шваброй «Квик-Стэп», тщательно удалите пыль. После того как плёнка подсохнет, покрытие нужно отшлифовать монодисковой машиной «СРП2 +С» с использованием красного или белого пада, для достижения равномерного и однородного эффекта. Эта процедура способствует одновременному уплотнению защитного слоя, уходу за покрытием, а также меньшей вероятностью прилипания грязи. Нанесение одного слоя полимерной мастики обычно достаточно для восстановления защитной плёнки.

5. Промежуточная уборка и уход за покрытием.

В случае если с некоторых участков покрытия въевшуюся грязь невозможно удалить во время уборки, но защитная плёнка еще не повреждена, рекомендуется использовать «Активный очиститель Р280» в концентрации с водой в соответствии со степенью загрязнения например 1:100. При этом вы можете использовать жёсткую щётку или машину (например «Премиум Ф2»). При такой процедуре защитная плёнка не повредиться.

6. Очистка покрытия и удаление старых полиролей

Если защитный слой изношен или поврежден, то покрытие надо сначала тщательно очистить от грязи и от слоя старой полироли. Если обновление и уход не производились регулярно по степени износа, каждые 6 -12 месяцев, то защитный слой следует полностью обновить. Старый слой полироля и въевшаяся грязь должны быть совершенно удалены.

6.1 Для чистки покрытия и удаления старого слоя полироля используйте концентрированный «Базовый очиститель» разведённый в пропорции до 1:1. После обработки оставьте нанесённый раствор на 15-20 минут действовать, затем обработайте покрытие используя монодисковую машину «СРП» оснащённую зелёным падом. После уборки грязи (например методом спрейэкстракции или полотером для уборки жёстких покрытий «Премиум-Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой, тёплой водой, пока все следы грязи и чистящих средств не будут полностью удалены (вода для мытья пола не должна содержать пену!). После этой процедуры нужно произвести уход согласно пункту 3.

6.2 Альтернативой влажной уборки может быть сухая чистка, которая имеет аналогичную технологию, описанную в пункте 4.3 «Обновление защитного слоя». Если вас этот метод заинтересует, то вы можете всегда проконсультироваться с нашими специалистами из технического отдела.

7. Удаление краски и следов от резиновой подошвы.

Въевшиеся следы краски и резиновой подошвы могут быть удалены с помощью универсального пятновыводителя «Элатэкс» с помощью неабразивного белого пада. После этого надо протереть обработанную поверхность чистой водой. Средство «Элатэкс» может повредить защитный слой, в этом случае поврежденные места необходимо восстановить, используя средства, рекомендуемые для первоначального ухода. Пятна краски удаляйте незамедлительно с покрытия, в противном случае застаревшие пятна могут остаться на покрытии навсегда.

8. Поддержание состояния покрытия на специфических объектах с помощью ПУ-Мастики.

В помещениях, где к защитному слою предъявляются особые требования, например повышенная износостойчивость или стойкость к химикатам, альтернативное средство к технологии, описанной в пунктах 2-7 это «ПУ-Мастика» и «ПУ-Очиститель». Если вас это заинтересует, то обратитесь в наше техническое бюро за консультацией.



Вручая клиенту эту инструкцию фирма выполнила свои обязательства в соответствии с DIN 18365 «Уход за покрытием пола» (Flooring Installation and Treatment).

